


Turbolader hat Leistungsmangel und Pfeifgeräusche sofort nach dem Einbau!

Bei Einbau des Turboladers ist besonders auf die Dichtung zwischen Abgaskrümmmer und Turbolader zu achten!

Es ist sehr leicht möglich diese in einer falschen Position, siehe Bild und Zeichnung gestrichelte Linie, zu verbauen. Dadurch kommt es dann zu einen Leistungsmangel und Pfeifgeräuschen.

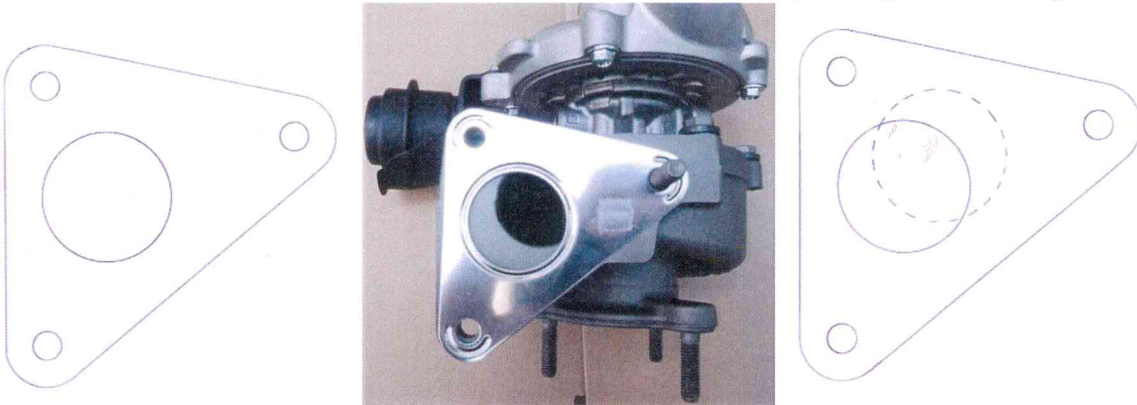

Fahrzeughersteller: Renault, Nissan, Volvo, Mitsubishi

Fahrzeug: S40I,V40,Carisma,Laguna, Magane, Espace, Primera

Gültigkeit:

Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der

Hersteller Ausf.-Nr.: 708639-0002, 708639-0003, 708639-0004, 708639-0005, 708639-0006, 708639-0007, 708639-0008, 708639-0010 (GARRETT); **OE-Nr.:** 7701474960, 7711135749, 7711368748, 8602478, 7701477263, 7701473526, 7711135336, 8200332125, 8200256077, 8200110519, 8200110519A, 7701472775, 8200369581, 8200381645, 36002419, 8200683855, 14411-AW301, 14411-00Q0E, 1441100Q0K, 8602254, 8602872, 8603688, 36000721, 7701478024

Bestellhinweis:

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.

Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.