


Ausfall des Turboladers, Leistungsmangel, laute Geräusche

Bei diesem Turbolader kommt es immer wieder zu massiven Fremdkörperschäden am Verdichterrad.

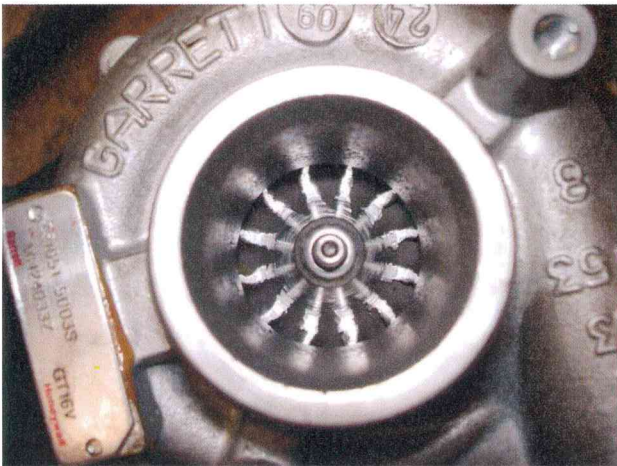

Wird am Verdichterrad ein Fremdkörperschaden (siehe Bilder) festgestellt, müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden:

- Luftfiltereinsatz und Luftfiltergehäuse sowie Ansaugschläuche auf Verunreinigungen und Schäden prüfen.
- Die gesamte Ladeluftstrecke auf Fremdkörper und gebrochene oder raue Teile prüfen und reinigen.
- Ladeluftkühler erneuern!

Fahrzeughersteller: VW, AUDI, SEAT, SKODA,

Fahrzeug: Touran, Golf, Jetta, Caddy, Passat, A3, Altea, Leon, Toledo, Octavia, Superb

Motorcode: AVQ, BJB, BKC, BRU, BXE, BXF

Gültigkeit:

Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der

Hersteller Ausf.-Nr.: 5439988001;5439988002;54399880082;751851-5003S;751851-5002S;751851-0001

OE-Nr.: 038253010D;038253014G;038253016R;03G253014F;038253016K;038253056E

038253056G;038253056L;038253010P;038253056J

Bestellhinweis:

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.

Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.